



## **Mercedes Benz A-klasse Type W 168**

### **ESP-advarselslampen lyser, og fejlkode C1142 gemt.**

Hvis der for disse biler reklameres over, at ESP-advarselslampen lyser, og at fejlkoden C1142 er gemt, kan styreenheden være en mulig årsag til det. I så fald overvåges tværaccelerationsføleren for sensibelt af styreenheden, og ovennævnte fejl opstår. Fejlene afhjælpes ved at kontrollere ESP-systemet for fejl. Kan der ikke konstateres nogen fejl, skal ESP – styreenheden udskiftes. En udskiftning af tværaccelerationsføleren løser ikke problemet.

Berørte biler og styreenheder:

A-Klasse W 168 type 168.007 / 008 / 031 / 033

Stelnr.: J til 247148

Styreenheder med varenummeret :

027 545 60 32

028 545 26 32

**Bulletin**