



Mercedes

A-klasse (W168)

Motor: M 166.940 (60 KW)

ABS'en indkobles sporadisk

På ovennævnte biler kan ABS-kontrollampen pludselig begynde at lyse, og bilen bremses utilsigtet.

Da fejlen kun optræder periodisk, giver fejlhukommelsen ofte ingen indikation af en defekt eller en fejl.

Årsagen til fejlen kan være et kortvarig spændingsfald.

Spændingsfaldet fremkaldes ofte af et defekt/for gammelt batteri.

Batteridefekten bemærkes ikke altid under starten af bilen.

Periodiske kortslutninger af enkelte celler i batteriet (f.eks. pga. anodeslam) resulterer i et spændingsfald. Hvis der reklameres over ovennævnte, skal batteriets startkapacitet og ladetilstand kontrolleres ved hjælp af en egnet batteritester (f.eks. Hella BD9734).