



Mercedes-Benz C-klasse 220 CDI (W 203) Modelår fra 07.2002 til 03.2003 Med motor 611.962

Dårlig motorgang

Hvis kunden reklamerer over den ovennævnte fejl, kan årsagen være brændstoffiltret. Herudover kan fejlkoden P1187 (brændstoffordelertryk-sensor – fejlfunktion) være gemt i fejlhukommelsen. Under bestemte forhold kan det ske, at der kommer luft ind bag brændstoffiltret (brændstofs-systemets lavtryksside), og at fejlen derfor opstår. I dette tilfælde skal der monteres et ændret brændstoffilter. Slet derefter fejlhukommelsen.

Bulletin

