



Mercedes-Benz C-klasse (W202, 203) CLK (W208, 209) Alle biler med Parktronic

Parktronic fungerer ikke korrekt.

Hvis kunden reklamerer over ovennævnte fejl, kan der være flere årsager:

- Der er anbragt større nummerpladeholdere på kofangeren.
- Nummerpladerne er bøjet (stikker ud fra siden).
- Følerne er kraftigt tilsmudset.
- Bortstrømmende varme, der ophobes omkring føleren ved længere tids parkering og kraftigt opvarmet motor.
- Induktionssløjfer i vejbanen f.eks. ved lysreguleringer.

Parktronic kan i så fald blive udløst sporadisk (akustisk eller også kun visningen), selvom der ikke er nogen forhindring i nærheden.

På grund af følernes funktionsmåde kan der fremkomme de ovennævnte reklamationer. Udskiftning af sensorerne eller styreenheden ville ikke give nogen forbedring. Dette fænomen forekommer desuden især efter udskiftning af Parktronic-følerne (skader efter uheld etc.). Årsagen til dette er ofte forkert lakerede følere. Hvis hele det forreste område af føleren lakeres, opstår der ændrede svingningsforhold og dermed fejlmeddelelser. I dette tilfælde kan den medfølgende emballage hjælpe, der også fungerer som lakeringsboks. Følerne kan lakeres korrekt ved hjælp af denne boks.