



## **Mercedes Benz A-klasse (type 168) Fejl i kombiinstrument**

### **Serviceindikator ikke nulstillet korrekt efter service**

Problemet kan skyldes, at nulstilling ikke er foretaget korrekt.

Nulstilling foretages på følgende måde:

- Sæt nøglen i tændingslåsen
- Drej nøglen om til position 2
- Tryk omgående og inden for et sekund to gange på omskifterknappen til triptælleren
- Drej nøglen i position 0
- Tryk på omskifterknappen til triptælleren og hold den inde
- Drej nøglen i position 2
- Hold omskifterknappen inde (serviceindikator med visning af resterende hhv. kilometre og tid fremkommer)
- Hold omskifterknappen inde - også efter at signaltonen har lydt (mindst 10 sek., eller indtil visning af ny kørestrækning fremkommer)
- Nu kan du slippe omskifterknappen

**Bulletin**