



## **Mercedes Benz W 170, 202, 203, 208, 210**

### **Funktionsfejl i øverste del af betjeningspanelet på midterkonsollen**

Problemet kan skyldes en dårlig elektrisk kontaktforbindelse i betjeningspanelet (se fig.). Kontaktforbindelsen for den 11-polede stik i kontaktgruppen (S6/1) i betjeningspanelet kan ikke etableres rigtigt. Dette kan medføre, at sædevarmen, kabinelåsesystemet, katastrofeblinkanlægget og kontaktbelysningen er ude af funktion. En roterende lås på stikket gør, at den midterste stopknast til sædevarme-styreenheden (N25/5) støder frem foran denne og forhindrer herved, at multistikket falder rigtigt i hak og får en ordentlig kontaktforbindelse.

I givet fald skal betjeningspanelet afmonteres. Bagefter løsnes stikket, og den midterste stopknast til styreenheden for sædevarme skæres af. Forbind stikket igen og monter betjeningspanelet. Afprøv kontakten.



**Bulletin**