



Mercedes Benz:

E-klassen (model 124) } **m. motor 119.97**
S-klassen (model 140) }
S-klassen (model 129) m. motor 119.96

Motor svær at starte / går ud

Årsagen til fejlen kan være et mangelfuldt signal fra krumtapaksel-sensoren. Fejlen optræder, fordi afstanden mellem sensoren og tandsegmentet på svinghjulet er for kort. Der registreres ikke nogen fejlkode. Fejlen afhjælpes ved at afmontere sensoren og sætte et stykke ind mellem sensor og støtteflade, som er 0,5 mm tykt – det kan f.eks. laves af pakningspapir.

Bulletin