



## **Mercedes Benz**

### **Model W 129, 140, f.o.m. 01.12.96**

### **Model W 170, 202, f.o.m. 01.06.97**

### **Model W 208, 210, f.o.m. 01.02.97**


### **Alle med bremseassistent (BAS)**

#### **Motor vil ikke starte**

Problemet kan skyldes fugt/korrosion i stikforbindelsen eller i styreenheden Brake Assist. En anden mulighed er, at motoren går over i nøddrift. Der kan desuden ligge forskellige fejlkoder gemt i fejllageret: B 1040, B 1041, B 1043, C 1020, C 1022, C 1025, C 1031, P 0603, P 1606, P 1221, P 1630, P 1747, 132 EGS, 135 EGS. I givet fald skal du gøre følgende:

- Kontroller stikforbindelsen stik 16a (CAN-spændingsforsyning) på BAS-styreenheden for fugt og korrosion. Foretag udbedring om nødvendigt.
- Hvis det ikke løser problemet, skal BAS-styreenheden skiftes ud.

Komponent i  
BAS-styreenhed i W  
208

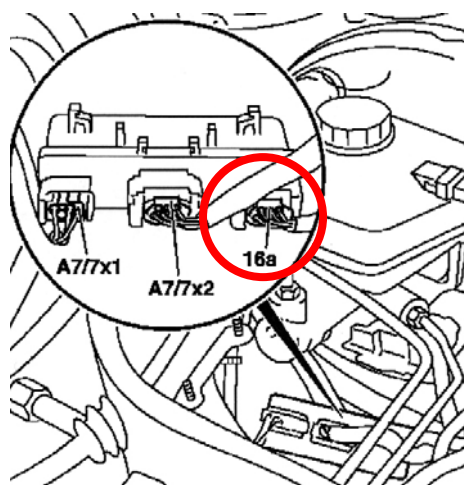

Bulletin