



Mercedes Benz C-Klassen (W 208), E-Klassen (W 210) Modelår 1998 Med motorerne 112,113

Kombiinstrument viser „oliesensor defekt”

Denne fejl kan skyldes en defekt i kombiinstrumentet. Visningen fremkommer kort tid efter, at motoren er startet, men der gemmes ingen fejlkoder. I så fald skal kombiinstrumentet skiftes ud.

Gør således:

- Kobl batteriet af.
- Løsn ratlåsningsen og træk rattet helt ud.
- Før to hager (se fig. 1), til højre og til venstre, ca. 8 cm ind mellem kombiinstrument og instrumentbræt (hagerne kan fremstilles af en stabil tråd, f.eks. svejsetråd).
- Drej hagerne 90° indad.
- Træk hagerne ud, indtil de går i indgreb i kombiinstrumentets ribber (fig. 2).
- Træk forsigtigt kombiinstrumentet ud, idet du trækker skiftevis i den højre og venstre hage.
- Kobl de elektriske tilslutninger af og træk dem ud.
- Slut et nyt kombiinstrument til og fastgør delene igen i omvendt rækkefølge.
- Kobl batteriet til og afprøv kombiinstrumentet.

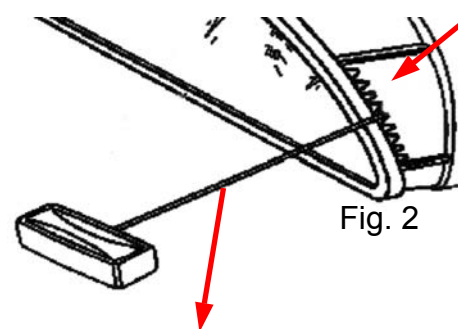


Fig. 2

 


Fig. 1