



Mercedes Benz Sprinter Model 901.3, 902.3, 903.3, 904.3 med motor 601.943 Model 901.4, 902.4, 903.4, 904.4 med motor 602.980

Dårlig, ujævn motorgang

Problemet kan skyldes korrosion i stikforbindelsen motorstyreenhed-indsprøjtningpumpe. Korrosion i stikforbindelsen medfører periodiske spændingstab.

Gør således:

- Åbn det sorte beskyttelseshylster (i området omkring batteriet), og træk stikforbindelsen fra hinanden.
- Rens stikforbindelsen og påfør kontaktspray for at sikre en god forbindelse.
- Luk beskyttelseshylstret omhyggeligt til igen med kabelclips og fastgør det med åbningen nedad.
- Sprøjttestart for indsprøjtningspumpen skal kontrolleres med en diagnose-tester og evt. indstilles.

Bulletin