



Mecedes Benz

Model W 124, 129, 140, 202, 210 med motor 104

Model W 129, 163, 170, 202, 208, 210 med motor 112

Model W 129, 163, 202, 208, 210 med motor 113

Ujævn motorgang

Problemet kan skyldes fugt i stikforbindelsen. Fugt, som trænger ind i stikforbindelsen fra positionsføleren (L5, 2-polet), kan medføre udsættelse og ujævn motorgang. Desuden ligger fejlkoden P0335 muligvis gemt i fejllageret. I givet fald skal der indbygges et reparationsledningsnet.

Fremgangsmåde:

- Træk stikket ud af krumtapaksel-sensoren (L5)
- Åbn yderisoleringen (ca. 120 mm fra stikforbindelsen)
- Afisolér ledningerne
- Forbind motorledningsnettets ledningsender med reparationsledningsnettets ledningsender. Bemærk farvekodningen!
- Foretag tætning af ledningsnettet med isolerbånd
- Kontroller kontaktforbindelsen på krumtapaksel-sensoren
- Hvis der stadig er fugt, blæses stikket ud med trykluft. Forbind stikket med sensoren
- Slet fejlkoden og tjek motorgangen

Bulletin