



Mercedes Benz W 203 med motor 612 indtil 16.05.2001

Diverse fejlkoder i CDI-motorstyreenheden - motorkontrollampen lyser

Problemet kan skyldes, at der er gnavet hul på et motorledningsnet. I fejllageret ligger eksempelvis fejlkoderne P0100, P0190, P1122, P1192, P1611 registreret. I så fald skal ledningsnettet udbedres og udlægges på ny.

Det gøres på følgende måde:

- Tag motorafdækningen af
- Skru brændstof-varmeveksleren løs
- Skru servobeholderen løs
- Skru brændstofrøret til fødepumpen på brændstoffiltret løs
- Skru holderen af brændstoffiltret og læg den på sugerøret
- Skru motorledningsnettet løs af fastgøringsvinklen
- Frilæg motorledningsnettet og fjern isoleringen om det beskadigede sted
- Skil de beskadigede ledninger ad og foretag afisolering og udbedring
- Sæt isolérbånd eller krympeflex om ledningsnettet
- Skru servobeholderen fast. Sørg for, at fastgøringsbøjlen til slangeledningen monteres med forskruningen opad
- Fastgør brændstoffilteret inkl. holder

Bulletin



- Monter brændstof-varmeveksleren
- Fastgør brændstofrøret til brændstoffilteret
- Anlæg ledningsnettet i den rigtige position og fikser brændstoffilteret og sugerøret til servobeholderen vha. kabelbånd. Pas på gnidningspunkter.
- Start motoren
- Kontroller om brændstofsysteemet er tæt
- Slet fejllageret

Bulletin