



## **Mercedes-Benz C-klasse (W203) Alle modeller**

### **Fugt i sikrings-modulboks i Motorrummet**

Hvis der er trængt fugt ind i sikrings-modulboksen i motorrummet, kan problemet skyldes en utæthed i kabelgennemføringerne. Fejlen kommer delvist til udtryk ved, at bilens udvendige lys eller bremselyset begynder at lyse af sig selv.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Tag dækslet af sikrings-modulboksen.
- Træk ledningsnettet ud af føringerne på sikrings-modulboksen (fig.).
- Fjern fugt og tør alle stik, kabler, sikringer og relæer.
- Foretag tætning af kabelgennemføringen med isolérbånd.
- Sæt ledningsnettet ind i føringerne igen. Sørg for at det sidder rigtigt.
- Sæt dækslet på igen.



**Bulletin**