



Mercedes-Benz W210 Alle modeller med ESP Modelår: 2000

Lysende ESP-kontrollampe

Hvis ovenfor anførte fejl reklameres, kan årsagen hertil være en defekt eller fejlbehæftet stoplygtekontakt (bremsepedalstillingskontakt). Derudover kan fejlkode C1200 være lagret i ESP-styreenheden.

Afmontér stoplygtekontakten, og kontrollér den med henblik på korrekt komponentnummer.

Bemærk:

Komponentnummeret 001 545 2109 er i dette tilfælde ikke den korrekte stoplygtekontakt.

Afmontér stoplygtekontakten, og kontrollér den med henblik på korrekt komponentnummer, og montér den nye, korrekte bremsepedalstillingskontakt.

Stoplygtekontakt (reservedelsnummer:) 001 545 3109

Slet derefter de foreliggende poster i fejlhukommelsen.