


## **Mercedes C-klasse (W 203) Alle køretøjer op til konstruktionsår 02.03**

### **ABS/ESP-kontrollampen lyser**

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan en rusten stikforbindelse være årsagen. Desuden kan fejlkoderne C1140 (ratvinkelsensor, falsk signal) og C1145 (ABS hjulomdrejningssensor VR, afbrydelse) forekomme.

I det tilfælde er fremgangsmåden således:

1. Stikpins 18, 19, 20 (alle tre fra bremsetryksensor) på stikforbindelsen til ABS/ESP-styreenheden skal efterses for rust (se ill.) og rengøres om nødvendigt. Styreenheden er placeret i venstre motorrum, i styrekabinetboksen bagved fjederarmen.

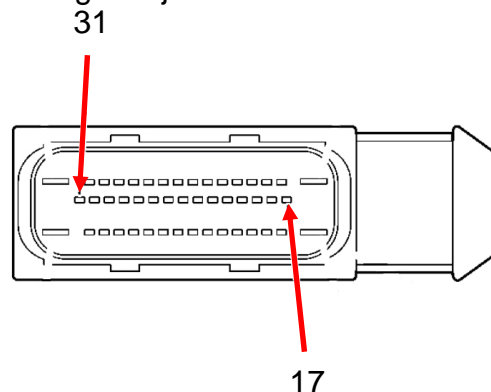

2. Hvis skaden er for stor, skal Pins udskiftes vha. reparationssettet.
3. Behandl stikforbindelsen med elektronikspray eller fedt inden aktivering.
4. Bremsetryksensorens kabelbundet testes. Maks. modstandsværdi er 0,5 Ohm.