



## **Mercedes Benz C 230 kompressor SLK 230 kompressor**

### **Effekttab ved høj motorbelastning, motorkontrollampen lyser.**

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motoren mister effekt ved høje belastninger, og at motorkontrollampen lyser, kan luftmassemåleren være en mulig årsag. I fejlhukommelsen kan fejlkoderne P0170 og P0100 være gemt. Det er en oliefilm på luftmassemålerens måleelement, der forårsager den nævnte fejl. Oliefilmen skyldes en tilstoppet slange eller slangetilslutning på krumtaphuset. Slangen og slangetilslutningen befinder sig mellem ventildækslet og olieudskilleren. På grund af tilstopningen kan udluftningssystemet ikke arbejde korrekt, og der kommer olie frem til luftmassemåleren via indsugningsslangen.

Fejlen afhjælpes ved at udskifte slangen, slangetilslutningen og luftmassemåleren.