



Mercedes - alle modeller

ESP/ABS-kontrollampe lyser

Ved næsten alle modeller kan det forekomme, at ESP/ABS-kontrollampen begynder at lyse som følge af et kortvarigt spændingsdyk efter start af bilen.

Samtidig kan fejlkoden C1140 og/eller C1504 (sensor for styreudslag ikke initialiseret) ligge lagret i styreenheden. Sensor for styreudslag eller ESP-styreenheden skal ikke udskiftes i første omgang. Som det første skal fejlkoden slettes. Hvis tilfældet gentager sig, skal spændingen under start kontrolleres. Da sensoren for styreudslag er ekstremt følsom over for underspænding eller spændingsdyk, bør der anvendes et oscilloskop til spændingsmålingen på sensoren. Tidsmåleområdet skal indstilles så lavt som muligt.

Bulletin