



## **Mercedes-Benz C-klasse W203, E-klasse W211, CLK W209, SLK W171**

**Fabrikationsår: fra 2002**

**Motorkode 271**

**Urolig motorgang og dårlig ydelse,  
motorkontrollampe lyser**

**Fejlkoder:**

**P2029, P2046, P201A, P201C**

Skulle ovennævnte fejlbilleder optræde, kan årsagen også være, at udluftningsslangen til de små belastninger er porøs. Da denne slange sidder på et svært tilgængeligt sted bagved kompressoren, kan man ikke se den oppefra. Her kan man bruge følgende alternative kontrolmetode: Lad motoren køre i tomgang, sprøjt startspray op bagved kompressoren nedefra og iagttag om tomgangsomedrejningstallet ændre sig. Er dette tilfældet bør slangen udskiftes.

Praksis tip: Ved udskiftning af slangen bør man ubetinget bruge klik-spændebånd, da en senere efterspænding i monteret tilstand ikke er mulig.