



Mitsubishi Galant **Alle modeller fra 1999 - 05.2001**

Støj fra de bageste hjullejer.

Hvis der på disse biler reklameres over, at de bageste hjullejer støjer, er en mulig årsag vand, der er trængt ind. På grund af en utæthed mellem hjulomdrejningstalsensorerne og styrespindlerne kommer vandet ind i hjullejerne og medfører beskadigelser.

Fejlen afhjælpes ved at kontrollere hjullejerne og udskifte dem, hvis det er nødvendigt. Samtidig skal der påføres et tætningsmiddel på hjulomdrejningstalsensorernes anlægsflade, som forhindrer, at der trænger fugt ind igen. På biler fra 05.2001 er der monteret ændrede styrespindler med en O-ring. Hvis det på disse modeller er nødvendigt at udskifte hjulomdrejningstalsensoren, skal O-ringen altid udskiftes samtidig.