



Nissan

Terrano II (R20)

Fra modelår 1997 til stelnummer

302279

Med motor 2,7 D (motorkode TD27TI)

Bilen accelererer dårligt

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være styreenheden (karakteristikdata er forkerte). Endvidere kan kunden reklamere over motorryk ved maks. acceleration. Dette optræder hovedsageligt efter koldstart af motoren. Kunden kan også reklamere over forsinket reaktion på gasgivning under varmkøringsfasen i det nederste omdrejningstalsområde (1800-2500 o/min). Før styreenheden udskiftes, skal der gennemføres en grundig diagnosticering (kontrol af følerteknik og aktuatorer i motorstyringsområdet). Endvidere skal det undersøges, om der i det grønne/gule kabel fra luftmassemåleren er en modstand. Hvis ja, skal denne fjernes. Herefter skal kabelenderne loddes sammen og isoleres.