




Opel Agila f.o.m. årgang 2001 med motor Z10XE, Z12XE

Effekttab i motor, motor hakker, fejlkode P0170 registreret

Hvis motoren hakker, har effekttab, og fejlkode P0170 registreres i styreenheden, kan problemet skyldes en defekt luftmassesensor. Vandtåge, som kommer ind i indsugnings-systemet, ødelægger luftmassesensoren. For at afhjælpe fejlen skal luftmassesensoren udskiftes, og der skal anbringes en ekstra tætning i området omkring motorhjelm.

Den eksisterende tætning skal skæres til, så den passer til den nye tætning. Ny tætning kan fås hos lokale autoriserede forhandlere.

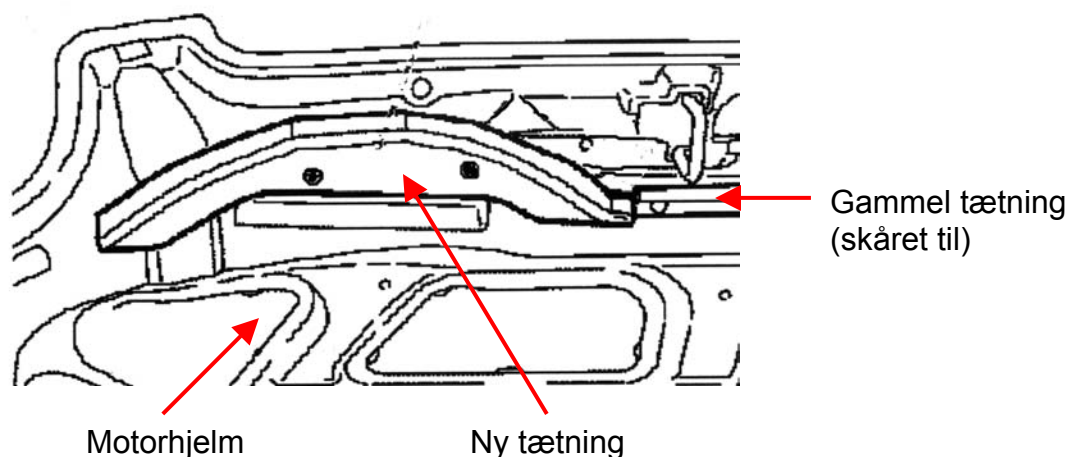

Bulletin