



## Opel Agila - årgang 2001-2003 med motorerne Z10XE | Z12XE

### Ingen motorydelse og dårlig motorgang

Årsagen kan være en defekt luftmassesensor. Desuden lagres fejlkoden P0170 (fejl blandingsmiddel). Vandtåge suges ind via indsugningssystemet og ødelægger herved membranen på luftmassesensoren. I givet fald skal luftmassesensoren skiftes ud, og der skal indbygges en ekstra tætning under motorhjelmen.

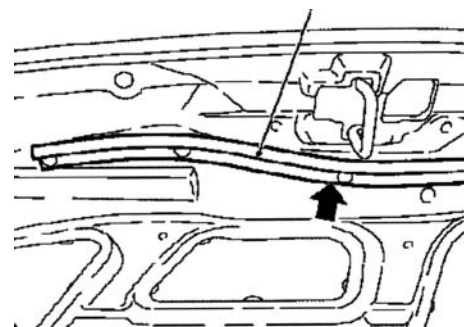


Fig. 1

- Sæt en ny luftmassesensor i
- Løsn tætningen fra motorhjelmen hen til den 3. clips og kap over (se fig. 1).
- Fastgør den nye tætning til motorhjelmen med de to clips (se fig. 2). Sørg for at tætningens klæbeflade presses jævnt ind på hjelmen.
- Slet fejllageret

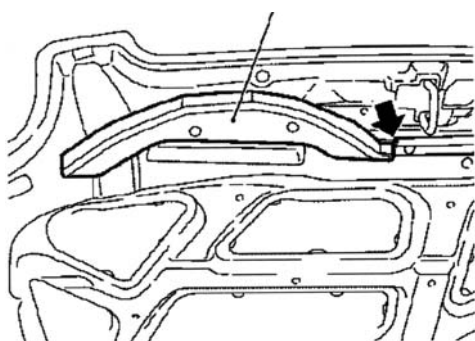


Fig. 2

Bulletin