



## **Opel Agila F.o.m. årgang 2001 med motor Z10XE, Z12XE**

### **Effekttab i motor, motor hakker, fejlkode P0170 registreret**

Hvis motoren hakker, har effekttab, og fejlkode P0170 registreres i styreenheden, kan problemet skyldes en defekt luftmassesensor. Vandtåge, som kommer ind i indsugningssystemet, ødelægger luftmassesensoren. For at afhjælpe fejlen skal luftmassesensoren skiftes ud, og der skal anbringes en ekstra tætning i området omkring motorhjelmen. Den eksisterende tætning skal skæres til, så den passer til den nye tætning. Ny tætning kan fås hos lokale autoriserede forhandlere.

