



## **Opel Astra H Alle modeller med turbolader**

### **Motor med effekttab. Fejlkode P1106. Motorkontrollampen lyser. Atmosfæretrykføler/højdeføler**

Hvis der ved disse modeller klages over, at motoren går ujævnt og har effekttab, og fejlkoden P1106 er lagret i motorstyreenheden, kan en defekt eller forkert monteret atmosfæretrykføler være årsagen.

- Gennemfør visuel kontrol af atmosfæretrykføleren for fabrikationsnummer. Hvis nummeret er 261002137 skal atmosfæretrykføleren udskiftes.

I dette tilfælde kan Hella-føleren -  
Hella nr.: 6PP 009 400-461 - anvendes.



kPa	mV	0 - +
15-117	580-4750	

Teknisk henvisning til atmosfæretrykføler/højdeføler:  
For at forhindre, at blandingen bliver for fed, reduceres  
indsprøjtningstiden ved en stigning af følerspændingen.