



Opel Astra H Modelår: 2004 + 2005 Motor: Z17DTL + Z17DTH

Dårlige startegenskaber pga. utilstrækkelig forglødningsid

På de ovennævnte biler kan det medføre dårlige startegenskaber, at kontrollampen for forglødning tændes forsinket. På grund af en softwarefejl i kombiinstrumentet kan det ske, at kontrollampen for forglødning først tændes tre sekunder efter, at tændingen er slået til.

I løbet af de 3 sekunder forsøger kunden alligevel at starte motoren, fordi han går ud fra, at forglødningen allerede er afsluttet. Problemet kan afhjælpes med en softwareopdatering. I modsat fald skal kunden gøres opmærksom på problemets karakter. Biler fra stelnummer:

WOLOAHL3552099470 er leveret fra fabrikken med ændret software.