



Opel Astra-G, Vectra-B Konstruktionsår 1998-2000 Opel Zafira Konstruktionsår 1999-2000 Alle modeller med X18XE1-motor

Ujævn motorgang Bilen skifter delvist til indskrænket tomgangsregulering

Hvis der ved disse modeller forekommer den ovennævnte fejlsymptomatik, kan dette hænge sammen med tilsnavsning af gasspjældet. I dette tilfælde skal Blow - By boringen kontrolleres og evt. bores op til 2mm. Derefter skal styreenheden programmeres på ny med en software, der er modificeret til dette formål. Styreenhedens software må kun aktualiseres af en autoriseret forhandler.

Bemærk: Hvis der allerede er anbragt en hvid prik (1) på gasspjældsstudsens, er denne procedure allerede blevet gennemført.

Hvis ikke, fortsætte på følgende vis :

- Afmonter gasspjældsstudsens
- Fikser evt. gasspjældsstyreenheden i en skruetvinge, beskyt kontaktfladerne mod skader ved at lægge en klud under.
- Bor tilslutningsstudsens (2) Blow- By op og rens den.

Der må derefter ikke befinde sig spåner i gasspjældsstudsens.

- Monter gasspjældsstudsens
- Marker gasspjældsstudsens med en hvid prik på position (1)
- Programmer motorstyreenheden
- Tilpas gasspjældsadaptationen med diagnoseenheden. I denne forbindelse skal bilproducentens angivelser altid overholdes.

