



Opel Astra-H, Zafira-B Alle modeller fra modelår 2005

ABS-kontrollampen lyser Fejlkode: C0045, C0050

Hvis der på disse modeller forekommer en eller flere af de ovennævnte fejl, kan en mulig årsag være, at der løber vand ind ved hjulomdrejningssensorernes stikforbindelser på bagakslen. I så fald skal kabelsættens stikforbindelser for ABS-sensorernes på hjulnavene kontrolleres. Hvis der på stikforbindelserne konstateres vandindløb eller måske allerede korrosion, skal de berørte stik og sensorer udskiftes. Ikke berørte eller nye stikforbindelser skal smøres med silikonefedt inden montering.

Bulletin