



Opel

Alle modeller

Alle modeller med dieselpartikelfilter

Motorkontrollampen lyser op

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan partikelfilteret være årsagen. Desuden påpeges manglende effekt. Især ved modeller, der benyttes på korte strækninger med mange koldstarter kan disse klager forekomme. Desuden kan fejlkoden "P1901-Partikelfilter tryksensor" være angivet. I dette tilfælde er fremgangsmåden således:

- For at udelukke andre fejlkilder, bør alle relevante systemer og komponenter kontrolleres. Vær ved denne kontrol også opmærksom på kablerne og fejlfrie kontakter (korrosion i stikforbindelser).
- Hvis der ikke kan findes fejl her, bør der gennemføres en manuel regenerering af partikelfilteret. **Bemærk! Følg producentens anvisninger!**
- For at undgå følgeskader, skal partikelfilteret være koldt.
- Mens regenerationen foregår opstår der høje temperaturer i udstødningsanlægget! Parker derfor ikke bilen på et brændbart underlag.

For at kunne yde en omfattende reparation, bør der også udføres en opdatering af softwaren. Herved forkortes intervallet for regenerationsprocessen betydeligt.