



## **Opel Combo fra Produktionsår 10/2001 Corsa C fra Produktions 09/2000**

### **ABS-advarselslampe lyser.**

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at ABS-advarselslampe lyser, kan et forkert signal fra ABS-sensoren / -erne foran være en mulig årsag. Fejlen - dvs. omdrejningstalsensor foran højre/venstre, ingen / forkert signal / afbrydelse - kan være gemt i ABS-styreenhedens fejlhukommelse. Denne fejl forårsages af, at akselmanchettens højre eller venstre spændebånd har løsnet sig. Dette bånd glider ind mellem ABS-sensoren og giverhjulet. Herved er det ikke muligt at danne et omdrejningstalssignal. Fejlen afhjælpes ved at montere båndet påny. Udsivende fedt fra akselmanchetten skal fjernes. Hvis en større mængde fedt er sivet ud fra akselmanchetten, skal der tilføres nyt fedt. Herefter skal fejlhukommelsen slettes og en ny funktionskontrol gennemføres.