



Opel Corsa C Modelår 2003 Med motor: Z10XEP, Z12XE, Z14XEP

Motoren rumler og har ingen effekt. Fejlkode P0100 eller P0170 er gemt.

Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren rumler, ikke har nogen effekt, og fejlkoden P0100 eller P0170 er gemt, kan en mulig årsag være en forkert luftmassemåler.

Der kan i så fald være monteret en forbyttet luftmassemåler. På Z12XE-motorer er der monteret luftmassemålere til Z10XEP- og Z14XEP-motorer og omvendt. Ved reklamation skal nummeret på luftmassemåleren kontrolleres, og om nødvendigt skal luftmassemåleren udskiftes.

Følgende numre skal stå på den korrekt monterede luftmassemåler:

Motor Z10XEP / Z14XEP = Bosch-nr.: 0 280 218 119

Motor Z12XE = Bosch-nr.: 0 280 218 031

Bulletin