



BULLETIN

Opel Insignia Årgang: 2009 – 2010 Motorkode: A20DT x

Dårlig motorgang, manglende effekt og motorkontrollampen lyser

På ovennævnte køretøjer kan der forekomme nedsat motoreffekt samtidig med, at motorkontrollampen lyser.

I motorstyreenheden findes følgende fejlkoder:

- P2282, betydning: indtrængen af falsk luft mellem gasspjæld og indsugningsventil
- P2458, betydning: dieselpartikelfilter, regenereringsprocedure, funktionsfejl ved tidsrum

Hvis en visuel kontrol i motorrummet afslører, at ladeluftslangen har løsnet sig fra studsene på ladeluftkøleren, kan årsagen være en defekt slangeklemme.

Slangeklemmen har evt. for svag spændekraft.

For at afhjælpe problemet skal tilslutningen renses, og slangen skal fastgøres med et spændebånd med skrue.

Problemet er allerede taget op af fabrikken.

Fra stelnummer: WOLGT8EM1A1109304 benyttes der spændebånd med skrue i produktionen.