



BULLETIN

Opel Insignia Modelår: 2012 – 2013 Med motor: 1.6 I (LLU) A16LET

Tab af motoreffekt. Motorkontrollampen lyser

Hvis der reklameres over manglende motoreffekt for disse modeller, og motorkontrollampen lyser, kan årsagen muligvis være en funktionsfejl i turboladerens magnetventil (wastegate).

Desuden kan fejlkoderne P0234 og P0299 være lagret i motorstyreenhedens fejlhukommelse.

Fejlkode 'ensbetydende' med:

- P0234, `Turbolader, Kabelbundet, Omløbsventil`
- P0299, `Turbolader, Mekanisk funktionsfejl`.

Klæbrige aflejringer i magnetventilens stålstuds (ved stikket) kan blokere omskiftefunktionen. Årsagen kan være brugen af et „glidemiddel“ for at lette monteringen i produktionen hhv. monteringsprocessen.


Fejlen afhjælpes ved at udskifte turboladerens magnetventil.

Hertil tilbyder producenten følgende reservedel.

- Reservedelsnr.: 8 50 350 (GM-nr.:55574902).

Sådan gør du ved udskiftning:

- Sørg for, at magnetventilen sidder spændingsfrit.
- Fjern slangerne (billede 1).
- Skru bolten ud (billede pos.2).
- Udskift turboladerens omskiftermagnetventil (billede 3).
- Derefter monteres bolten og slangerne igen.
- Slet fejlkoder.

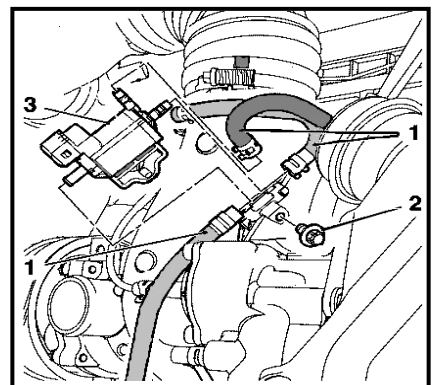

Billede