



Opel Meriva alle modeller årgang 2003-2004

Advarselslampe lyser, fejlkode C0040 registreret

Lyser ABS-advarselslampen, samtidig med at fejlkode C0040 kan være registreret i ABS-styreenheden, er årsagen muligvis oxidation mellem stikket til styreenheden og selve styreenheden. Problemet skyldes indtrængende fugt. Vand løber igennem to udstansninger på den venstre inderskærm og ned på stelforbindelsespunktet, som ligger nedenunder. Fugten trænger gennem stekablet og videre ind i stikket på ABS-styreenheden.

Hvis kunden klager over problemet, skal udstansningerne i inderskærmen lukkes til med klæbefolie. Stikket og styreenheden kan renses, alt efter hvor snavsede de er. I særligt alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt at skifte kabelsættet og styreenheden ud.

Bulletin