



Opel Omega-B

ABS-lampe lyser, fejlkode 33 i ABS-styreenheden

Er der problemer med, at ABS-lampen lyser, samtidig med at fejlkode 33 ligger lagret i styreenheden, kan det skyldes fejl i en stelforbindelse. I givet fald drejer det sig om styreenhedens stelforbindelse. Denne stelforbindelse etableres gennem fastgøringskruerne til styreenheden på hydroaggregatet.

Fejlen afhjælpes ved at skrue fastgøringskruerne ud og rense gevindet og skruerne.

Slet herefter fejllageret, og foretag funktionstest af systemet.

Bulletin

