



Opel Omega B Alle modeller

ABS-advarselslampen lyser.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at ABS-advarselslampen lyser, og fejkoderne 31, 37, 43, 47, 65, 66, 67, 78 er gemt i fejlhukommelsen, kan årsagen være et kabelbrud eller korrosion i styreenhedsstikket. Ved et eventuelt kabelbrud er benene 45 og 46 stik X berørt. Det sidder i fodrummet forrest til venstre. I tilfælde af en reklamation skal både stikket X og styreenhedsstikket kontrolleres og repareres. Efter reparationen skal fejlhukommelsen slettes.

Bulletin