



Opel

Opel Omega B

Alle modeller: 05/2000 frem til 05/2002

Funktionssvigt af regnlyssensoren

Hvis der ved disse modeller klages over en forstyrrelse / funktionssvigt for den automatiske vinduesviskerfunktion, kan de to regnsensorrelæ være en mulig fejlkilde. Disse bør kontrolleres og evt. udskiftes. De to relæ befinder sig i sikringsholderen (motorrummet).

Fra VIN W0L0VBF6921061034 er der monteret reviderede eller optimerede regnsensorrelæ (2 styks).

- Reservedels-nr. 93175483
- Katalognr. 62 38 627

Råd:

Hvis fejlanalysen viser en defekt i regnsensoren (styreelektronik), skal de to regnsensorrelæ (se ovenfor) også udskiftes.

Yderligere anvisninger til udskiftning af regn-lyssensoren kan findes i TI - Teknisk Information - databasen

- Udskiftning af regn - lyssensoren med silikone-reparationssættet.

Bulletin