



## **Opel Vectra-C, Signum Produktionsår 2003 til 2005 Motorkode Y30D**

### **Motor skifter til nøddrift.**

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en tilstoppet ventilationsboring. Herudover kan fejlkoden P0105 (sugetryksensor / sensor for atmosfærisk tryk □ fejlfunktion strømkreds) være gemt i fejlhukommelsen. Denne ventilationsboring er en del af ventilationskappen, som er placeret i motorstyreenheden.

Pga. den tilstoppede ventilation kan føleren for atmosfærisk tryk, som er placeret i styreenheden, ikke gennemføre korrekte målinger og motoren skifter til nøddrift. I så fald skal den grå ventilationskappe udskiftes. Før kappen skal monteres, er det vigtigt at området omkring kappen er rengjort, så at der ikke kommer urenheder ind i styreenheden.

Bulletin

