



Opel Corsa B, Combo, Tigra 1995-2000 Motorer 1.4, 1.5D, 1.6, 1.7D Temperaturvisning i rød zone.

Kølemiddelsensorens pakning kan være defekt.

Hvis kunden klager over høje kølemiddeltemperaturer eller vanddråber på jorden, skyldes det muligvis en utæt kølemiddelsensor. Derfor skal sensorernes kobberpakringer, som er indbygget som standard, udskiftes med metalringe med gummiunderlag.

1. Batteriet kobles af.
2. Tag den øverste kølerslange af, kølemiddel opsamles.
3. Træk stikket ud af øverste og/eller nederste sensor, og afmonter sensoren.
4. Udskift pakring.
5. Kølemiddelsensoren tilspændes igen med 10 Nm.
6. Monter den øverste kølerslange.
7. Batteriet kobles på.
8. Fyld på kølesystemet, og foretag udluftning.
9. Kontroller, om sensoren er tæt og virker, som den skal.

Bulletin