



## **Opel:**

### **Ascona - Kadett - Astra F,G - Tigra Calibra – Combo - Corsa A,B - Zafira Vectra A,B - Omega B**

**(Nøjagtig vognanvendelse i Hella's elektronik-katalog)**

#### **For høj tomgangshastighed efter indbygning af ny tomgangsregulator**

Hvis en nyindbygget tomgangsregulator medfører, at omdrejningstallet stiger til 1800-2000 o/min, kan årsagen være, at initialiseringen ikke har fundet sted mellem tomgangsregulator og styreenhed.

Gør således:

- Kobl batteriet af
- Lad bilen stå i 30 min.
- Kobl batteriet på igen

Herved slettes dataene fra den gamle tomgangsregulator, mens dataene for den nye indprogrammeres.

Skriv radiokoden ned, inden du kobler batteriet af! Ved nogle biler er det nødvendigt at genprogrammere diverse styreenheder, efter at batteriet er blevet koblet på.

Bulletin