



## **Opel Vectra C Modelår 2002 Alle motorer**

### **ESP-kontrollampen lyser**

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være et defekt ratstamme-modul. Herudover svigter styrevinkelsensoren. Derfor lyser kontrollampen til den elektrohydrauliske styring i displayet til omdrejningstælleren. Den automatiske tilbagestilling af blink fungerer heller ikke. I visse tilfælde kan fejlkoderne B1012 og B1020 være gemt i hukommelsen. I dette tilfælde skal der monteres et nyt ratstammemodul med en ny software-status. Disse er markeret med et blå punkt. De nye moduler er udstyret med software-status OP94/12.