



Opel Vectra B Med motor X18XE, X20XEV

Motorkontrollampen lyser, motor går ud i tomgang og starter dårligt

Hvis der på disse biler reklameres over de ovennævnte fejl, kan en mulig årsag være stikforbindelsen til luftmassemåleren. Vibrationer kan medføre, at der ved luftmassemålerens stikkontakter opstår gnidningskorrosion, der forårsager kontaktproblemer. For at afhjælpe fejlen, skal stikkontakterne i luftmassemålerens stik udskiftes, og der skal monteres en ny luftmassemåler.

For at forhindre fejlen opstår igen, skal stikket til luftmassemåleren sikres med to kabelbindere, der lægges over kors. Vær endvidere opmærksom på, at motorhjelmens isolering ikke trykker på stikforbindelsen.

Bulletin