



BULLETIN

Opel Vivaro 1,9DI / 1,9DTI Motorkode F9Q-760, F9Q-762 Årgange fra 2001 til 2007

Motorkontrollampen lyser Fejlkode P0100 luftmassemåler Dårlige startegenskaber

Hvis ovennævnte fejlscenarie konstateres kort efter en skade på turboladeren, kan det have forbindelse til forurening i ladeluftsystemet. I forbindelse med en skade på turboladeren kan der forekomme metalpartikler og spåner i indsugningssystemet. Disse urenheder suges ind og kan beskadige luftmassemålerens målefolie. I enkelte tilfælde opstår dette fejlscenarie først to til tre uger efter udskiftning af turboladeren.

Henvisning vedrørende reparation

For at undgå eventuelle følgeskader efter udskiftning af turboladeren skal indsugningssystemet afprøves på forhånd og eventuelt renses.

Yderligere informationer fremgår af de tekniske informationer:

"Udskiftning af ladeluftkøleren efter defekt i turboladeren"

