



Opel Vivaro alle modeller, alle motorer fra 2001

Fejl i karosseristyreenheden

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motoren ikke starter, at startspærrekontrollampen lyser, og at elbagruden og de opvarmede spejle ikke kan slukkes, kan karosseristyreenheden (BCM = Body Control Modul) være en mulig årsag. På grund af den permanent tændte spejl- og bagrudevarme bliver batteriet også afladet.

Karosseristyreenheden er overbelastet på grund af en hardwarefejl. Fejlen afhjælpes ved at udskifte styreenheden med en ny model. Karosseristyreenheden er monteret i instrumentbrættet bag ved instrumentpanelet.

Bemærk!

Ud over den ovenfor nævnte fejl kan alle systemer, der er forbundet med karosseristyreenheden, have funktionsfejl. Hvis det er nødvendigt at udskifte styreenheden, bør relæerne K3 (elbagrude) og K18 (motorstyringsrelæ) også udskiftes. De kan også blive beskadiget af den permanente strømføring.

Bulletin