



BULLETIN

Opel

Vivaro

Årgang: 2011 – 2013

Chassis-nr.: BV600001 – DV602062

Motorkode: M9R-630

Motorkontrollampen tænder.

For ovennævnte model reklamerer der over, at motorkontrollampen tænder ved langvarig kørsel ned ad bakke.

Desuden lægges der følgende fejlkode i motorstyreenheden: P0201, P0202, P0203 og P0204 (hvilket betyder: indsprøjtningssystem / dyse 1-4, funktionsfejl i strømkreds).

Årsagen kan i så fald være en ukorrekt kalibrering af motorstyreenheden.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet. Der er en software-update til disposition fra uge 5 / 2013. Efter den 26.11.2012 og chassisnummer WOLF7B1AEDV602062 benyttes der en ændret software i produktionen.

