



Opel Vivaro Produktionsår fra 2001 til 2004

Defekt karosseristyreenhed

Den ovennævnte fejl kan bl.a. vise sig med følgende symptomer:

- El-bagrude og opvarmede sidespejle kan ikke slukkes, hvilket vil sige, at batteriet aflades.
- Startspærrens kontrollampe slukkes ikke, og bilen starter ikke. Batteriet skal afbrydes og tilsluttes igen. Først derefter kan bilen startes igen.

Når el-bagruden og sidespejlene permanent er i drift, kan motorstyrerelæet K18 og relæet til el-bagruden K3 blive beskadiget. Derfor skal dette relæ altid kontrolleres og om nødvendigt udskiftes ved reklamationer.

Men generelt kan alle komponenter, som kommunikerer med karosseristyreenheden, have fejlfunktioner. I dette tilfælde skal der monteres en ny styreenhed. På styreenheden sidder der en hvid mærkat med leverandørens reservedelsnummer.

	Gl. reservedels-nr.	Nyt reservedels-nr.	Opel-nr.
N1	91 168 139	93 853 271	44 15 608
N2	91 168 140	93 853 272	44 15 609
N3	91 168 141	93 853 273	44 15 610

N1 = biler uden centrallås

N2 = biler med centrallås

N3 = biler med centrallås og tyverialarm.