



## **Opel Vivaro Modelår: 2007 - 2008**

### **Funktionsfejl for motorelektronikken**

Ved de ovennævnte modeller kan et fejlagtigt motorkabelbundet føre til funktionsforstyrrelser.

Motorkabelbundet kan skure ved ladelufttrørets plasthus og derved beskadiges. Dette udløser diverse funktionsforstyrrelser for motorelektronikken.

Følgende stelnummer kan være ramte:

- 7 V 600002 til 8 V 627360
- 7 Y 719579 til 8 Y 725130

For at løse dette bør kabelbundet kontrolleres, istandsættes og installeres på ny.

Vær opmærksom på denne information, skulle du møde klager vedrørende funktionsforstyrrelser/ fejlkoder for motorelektronikken.