


Opel Zafira A Modelår: 2002 til 2005

Instrumentvisninger svinger. Vilkårlig oplysen af advarsels, -og kontrollamperne i instrumentbordet.

Hvis der ved disse modeller klages over en af de ovennævnte fejl, kan problemet med indtrængen af vand ved knudepunktet for kabelbundtenes stik, ved torpedovæggen (se billedet) være årsagen.

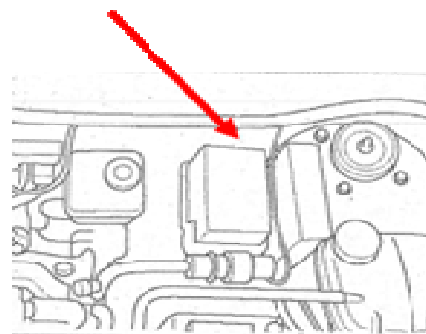

I dette tilfælde skal batteriet frakobles inden reparationer på kabelbundet, derefter:

- Visuel kontrol af stikkens pins på kabelbundtets multistik gennemføres.
- Rens stikkens pins med egnet kontaktspray, udskift evt.
- Kontroller stikdelene for korrekt forbindelse.
- Tilslut kabelbundtets multistik igen.