



BULLETIN

Peugeot 307 HDI Motorkode: 9HZ (DV6TED4) Årgang: 2004 - 2005


Dårlig accelerationsevne
Støj fra væggen til motorrummet
Motorkontrollampen lyser sporadisk
Fejlkoder: P0100, P3008

Hvis der for ovennævnte model konstateres dårlig accelerationsevne i kombination med en flaprende lyd fra væggen til motorrummet, kan årsagen muligvis være en defekt indsugningsmanifold.

Indsugningsmanifolden består af to plasthalvdele, der er limet sammen. Hvis limfugen er utæt (A), vil luften kunne strømme ud, når ladetrykket stiger, hvilket medfører støj. Alt efter størrelsen af utætheden kan der blive lagt følgende fejlkoder i motorstyreenheden.

P0100 - Luftmassemåler - fejlagtig funktion

P3008 - For stor luftmængde registreret

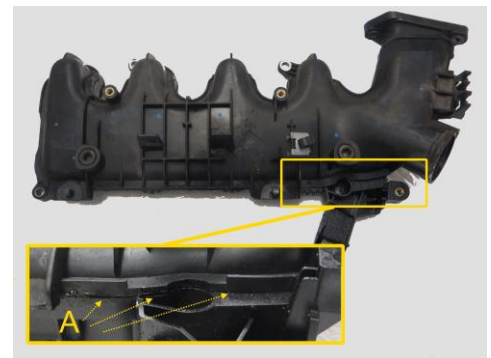

Reparationsvejledning

Hvis der konstateres en utæthed, skal indsugningsmanifolden udskiftes komplet. Den kan ikke repareres. Udskiftning af indsugningsmanifolden kræver, at også højtryks-indsprøjtningrørene til indsprøjtningdyserne (injektorerne) afmonteres.

For at undgå senere utætheder skal rørene af- og påmonteres med omhu.

Foretag en grundig prøvekørsel!

