



Peugeot 407 Produktionsår fra 05.2004 Med 2.0 HDI-motor

Motorkontrollampe lyser

Hvis kunden reklamerer over den ovennævnte fejl, kan årsagen være indsugningslufttemperaturføleren. Desuden kan der være gemt fejlkoderne:

- P0095, indsugningslufttemperaturføler 2 – funktionsfejl, strømkreds
- P0096, indsugningslufttemperaturføler 2 – område-/funktionsfejl, strømkreds

Er det tilfældet, skal indsugningslufttemperaturføleren kontrolleres. Den sidder i indsugningsmanifolden foran gasspjældshuset og er fastgjort med en skrue. Med kold motor (18°C omgivelsestemperatur) skal føleren vise en modstand på 13,3 KOhm. Er der tale om større afvigelser, kan man gå ud fra, at der er tale om en defekt føler.