



Peugeot

Type 106, produceret 01.1997-12.1998

Type 306, produceret 01.1996-12.1998

Type 406, produceret 01.1995-12.1998

Airbagkontrollampe lyser

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være en dårlig forbindelse mellem multistikkene i kabelbundet til selestrammerne. Disse er placeret under forsæderne.

Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Klip multistik af selestrammerens kabelbundet.
- Afisolér ledningsenderne.
- Forbind ledningsenderne ved hjælp af CWT-loddesamlere (Hella art. nummer 8KW 744 888-003).
- Vikl isolerbånd om kabelbundet og fastgør det ved hjælp af kabelbindere.
- Slet fejlhukommelsen.

Bulletin